

WIDOK ELEMENTÓW WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

SKALA 1:100


CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ I


WIDOCZNE W OKRESIE PROJEKTOWANIA ZNAJCZNE ZNISZCZENIE
ZEWNETRZNEJ CZĘŚCI MURU CEGLANEGO NALEŻY STOPNIOWO
ROBUDOWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAPIE
MARKI 3.

WIDOCZNE W OKRESIE PROJEKTOWANIA ZNACZNE ZNISZCZENIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI MURU CEGLANEGO NALEŻY STOPNIOWO ODBUDOWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAPIE MARKI 3.

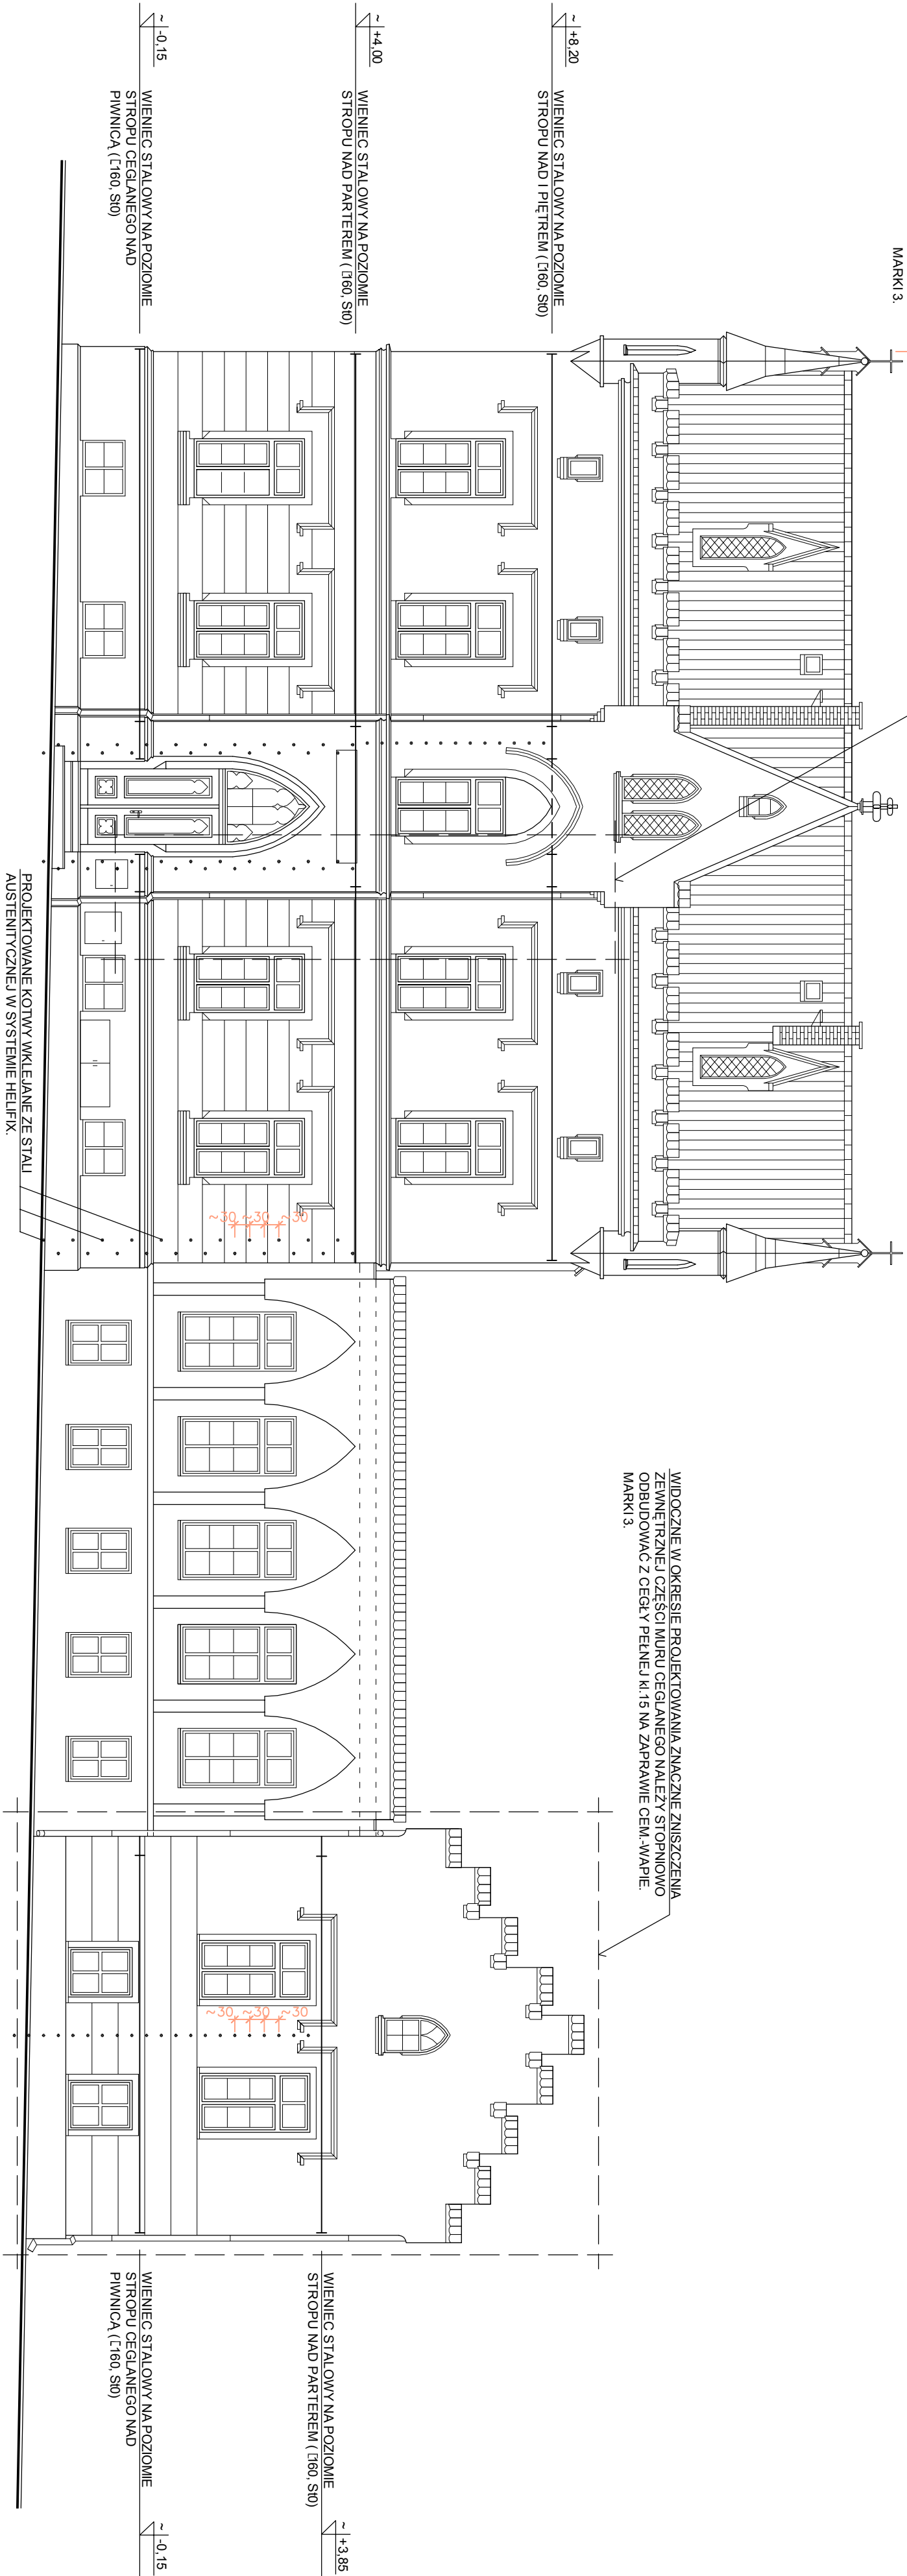

UWAGA:

1. WSZYSTKIE STAŁOWE BELKI STROPOWE POŁĄCZĄC Z PROJEKTOWANYM ZEWNĘTRZNYM WIENIEM STAŁOWYM POPRZECZNYM WIDOKIEM.
2. WSZYSTKIE STAŁOWE KŁAMRY ZLOKALIZOWANE W MURZE ZEWNĘTRZNYM NALEŻY PRZYSPIĄC, WSPARĆ W KONSTRUKCJĘ PROJEKTOWANEGO WIENIA STAŁOWEGO.
3. ZE WZGLĘDU NA REKONSTRUKCYJNY CHARAKTER ROBÓT NOGA NASTĄPIĆ PRACA NIEPRZEWIDZIANA. WSZYSTKIE TEGO TYPU PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKNTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
4. WSZYSTKIE WIDOCZNE LUB OKRYTE ZAKRYCIAM, ŚCIAN, PĘKNIENIA ŚCIAN NALEŻY ZASZCZEPYKOWAĆ W SYSTEMIE HELIFIX PRZY UŻYCIU KOTWISTALOWYCH SPECJALNIEJ ZOSTAŁA WYKONANA WIMZ, PRZYSPIĄC WYKONANIA ROBÓT POKAZANEJ ZOSTAŁA NA R.15. NN.11.
5. ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE PRZYPADKI, MIEJSCA I SPOSOBY PĘKNIĘĆ ZALECA SIĘ, ABY KAŻDE MIEJSCE PRZECIĄGNIĘTE DO ZASZCZEPY BĘDĄCE OMIOWIONE RAMACH AUTORSKIM.
6. CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B I CZĘŚĆ C. ZABUDOWY PRZY ULICY PIRAMOWICA JEST ZGODNA Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKIEM ZJĘCIOWYM ŚRODKOWI EKSPERTYZY STANOWIĄCYM JEDNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-KONSERWATORSKA mgr inż. arch. Krystyna Piecuch BIURO: UL. STRZELECKA 44 45-524 OPOLIE TEL. 784 995 874 e-mail: linea.opole@gmail.com	
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		STADIUM DOKUMENTACJI	
NAZWA I ADRES OBIEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	
KOZŁE UL. PIRAMOWICZA 17		BRANŻA / KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU ELEMENTOW ZWZACIENIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU		DATA V.2014 R.	
ZESP. PROJ.		RYS. NR	
inż. STANISŁAW URBANIK		1:100	
OPACOWANIE techn. bud. GRZECORZ BIELEJ		5k	
SPRAWDZIŁ mgr inż. ILONA GIEŹA			
94/02/0p			